

Reparaturprozess Kleinschaden - Metall



SCHRITT 1: Reinigen und prüfen Sie die beschädigte Stelle. Verwenden Sie hierfür **3919S Prepsol** und das **Audurra Entfettungstuch**.



SCHRITT 2: Mit **Audurra Premium Schleifscheibe B/C** schleifen, um den vorhandenen Lack zu entfernen. Wenn Spachtel aufgetragen werden muss, den Bereich mit der **Audurra Premium Schleifscheibe B** schleifen.




SCHRITT 3: Reinigen und tragen Sie ggf. einen Spachtel auf. Verwenden Sie z. B. **779R Multifunktions-Spachtel**.



SCHRITT 4: Spachtel mit **Handblock** und **Audurra Premium Schleifstreifen B** und anschließend mit **Audurra Premium Streifen C** schleifen. Verwenden Sie **Audurra Kontrollpulver** während aller Schleifschritte.



SCHRITT 5: Schleifen Sie die Übergangsbereiche der Reparaturzone mit **Audurra Premium Scheibe C**. Schleifen Sie die umliegenden Bereiche mit **Audurra Premium Schleifscheibe D**.

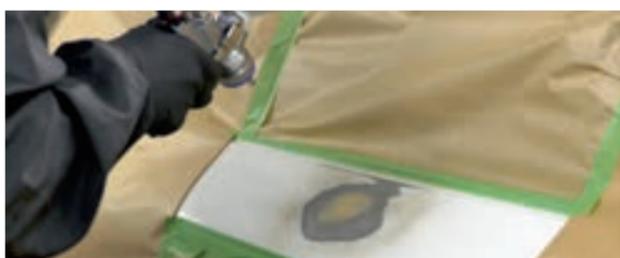

SCHRITT 6: Bei Bedarf Durchschliffstellen mit **635R 2K Reaktionsgrundierfüller chromatfrei** grundieren. Nach entsprechender Abluftzeit tragen Sie einen **Cromax® HS Füller** auf, z. B. **PS106x Cromax® Pro Füller**. Trocknungszeiten beachten.



SCHRITT 7: **Audurra Kontrollpulver** auftragen, anschließend den Reparaturbereich mit **Handblock** mit **Audurra Premium Schleifstreifen C** schleifen.



SCHRITT 8: Ecken und Kanten mit **Audurra Soft Rolle E** von Hand schleifen. Die restliche Oberfläche mit dem Exzentrerschleifer und **Audurra Premium Schleifscheiben D** schleifen. Schleifstaub entfernen und vor dem Abdecken reinigen.



Folgen Sie dem entsprechenden Cromax Produkt TDS.