

Reparaturprozess Kleinschaden - Metall Xtreme System



SCHRITT 1: Prüfen und reinigen Sie die beschädigte Stelle. Verwenden Sie hierfür **Stadox Silikon-Entferner 6600** und das **Audurra Entfettungstuch**.



SCHRITT 2: Mit **Audurra Premium Schleifscheibe B/C** schleifen, um den vorhandenen Lack zu entfernen. Wenn Spachtel aufgetragen werden muss, den Bereich mit der **Audurra Premium Schleifscheibe B** schleifen.



SCHRITT 3: Reinigen Sie erneut und tragen Sie ggf. einen Spachtel auf. Verwenden Sie z. B. **Stadox Soft Spachtel U1090**.



SCHRITT 4: Spachtel mit **Handblock** und **Audurra Premium Schleifstreifen B** und dann mit **Audurra Premium Streifen C** schleifen. Verwenden Sie **Audurra Kontrollpulver** während aller Schleifschritte.



SCHRITT 5: Schleifen Sie die Übergangsbereiche der Reparaturzone mit **Audurra Premium Scheibe C**. Schleifen Sie die umliegenden Bereiche mit **Audurra Premium Schleifscheibe D**.



SCHRITT 6: Bei Bedarf Durchschliffstellen mit **Stadox Express Vorbehandlungstüchern U3000** grundieren. Ablüften. Tragen Sie **Stadox VOC Xtreme Füller U7600** auf. Trocknen.



SCHRITT 7: **Audurra Kontrollpulver** auftragen, anschließend den Reparaturbereich mit **Handblock** und **Audurra Premium Schleifstreifen C** schleifen.



SCHRITT 8: Die Ecken und Kanten mit **Audurra Soft Rolle E** von Hand schleifen. Die restliche Oberfläche mit **Audurra Exzentrerschleifer** und **Audurra Premium Schleifscheiben D** schleifen. Schleifstaub entfernen und vor dem Abdecken reinigen.



Folgen Sie dem entsprechenden Stadox Produkt TM.



Die Kunst des Lackierens.